

MotoMap販売対象車両無償修理(海外リコール)実施のお知らせ

《レギュレートレクチファイヤ交換》

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、MotoMap取扱いモデルをご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

取扱いのスズキ海外向けモデルにおきまして、下記の通り不具合が発見されたため、海外にてリコールを実施するとの連絡が海外輸入元を通じ連絡が入りました。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫びいたしますとともに、早期に海外市場と同様に無償修理をお受けいただきますようご協力の程、何卒、お願い申し上げます。

不具合の内容

レギュレートレクチファイヤのケースと放熱板の接着が不十分なため、当該部品内部の温度上昇により発電電流の制御ができなくなるものがあります。そのため、バッテリーが充電不足となり、最悪の場合、走行中に原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがあることがある

改善措置の内容

全車両、レギュレートレクチファイヤを対策品と交換する無償修理を実施させていただきます

MotoMap販売対象車両

| 通称名 | 車名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 「*部には、数字または X が入ります。」 |
|--------------|---------------|--|
| V ストローム 1000 | DL1000K8 | JS1VT53A*82100008～JS1VT53A*82101140 |
| GSR600 ABS | GSR600AK8/AK9 | JS1B9112300100012～JS1B9112300100052 |
| B-KING ABS | GSX1300BKAK8 | JS1GX71B*82100011～JS1GX71B*82100045 |
| B-KING | GSX1300BKK8 | JS1GX71A*82100188～JS1GX71A*82101754 |
| Hayabusa1300 | GSX1300RK8 | JS1GX72A*82100174～JS1GX72A*82113592 |
| | GSX1300RK9 | JS1GX72A*92100370～JS1GX72A*92105477 |
| | GSX1300RL0 | JS1GX72A*A2100005～JS1GX72A*A2100174 |
| GSX-R600 | GSX-R600K8 | JS1GN7EA*82100148～JS1GN7EA*82107309 |
| GSX-R600 | GSX-R600K9 | JS1GN7EA*92100389～JS1GN7EA*92103439 |
| GSX-R750 | GSX-R750K8 | JS1GR7LA*82100240～JS1GR7LA*82105793 |
| GSX-R750 | GSX-R750K9 | JS1GR7LA*92100241～JS1GR7LA*92104410 |
| グラディウス ABS | SFV650AK9 | JS1CX112200100001～JS1CX112200100030 |
| グラディウス | SFV650K9 | JS1CX111200100144～JS1CX111200100274 |
| ブルバード C109R | VLR1800K8 | JS1CT111300100013～JS1CT111300100125 |
| | VLR1800K9 | JS1CT111300100304～JS1CT111300100331 |

尚、MotoMapにて販売しました対象となるお客様は、お早めにお買い求めの特約店へご連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

敬具

<注意>

尚、無償修理の日時は、準備等ございますので、あらかじめ特約店へご連絡の上、ご相談ください。

特約店の連絡先は、[SHOP INFO\(販売店情報\)](#)をご覧ください。

入庫時には、メンテナンスノートをお持ちください。